

## Негерметичность указателя поворотов бокового 11180-3726010-01-0

*Создано на основе бюллетеня GM-AV-01-20w*

У детали 11180-3726010-01-0 Указатель поворота боковой белый, зачастую проявляется дефект, обозначенный в системе GM-AV как «негерметичность указателя поворотов бокового».

### Причины:

- уплотнитель 11180-3726087-00-0 (фото 1). Изготовлен из химически-активного пластика, который негативно влияет на материал указателя поворота бокового, вызывая его разрушение. Оставляет характерные следы контакта уплотнителя с корпусом указателя.
- уплотнитель 11180-3726087-00-0 (фото 2). Уплотнитель не соответствует требованиями конструкторской документации, так как имеется значительный зазор между уплотнителем и рассеивателем указателя.

### Устранение дефекта:

- заменить указатель поворота боковой 11180-3726010-01-0;
- заменить уплотнитель указателя поворотов бокового на уплотнитель 0084-50108970-00-0



Фото 1

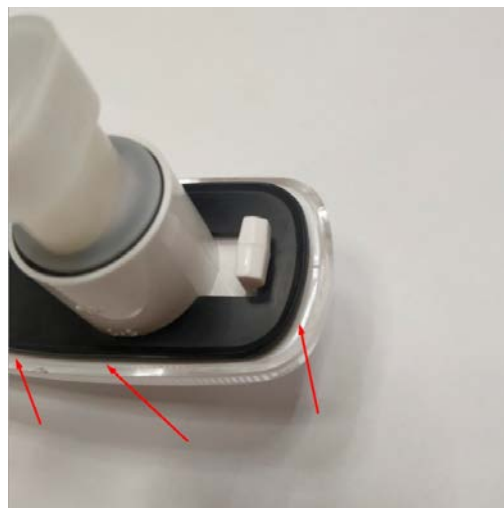


Фото 2